

電気式浴室換気乾燥暖房機 点検のお願い

■お知らせ 経済産業省より、施工業者様に電源接続部の点検要請がありました。

経済産業省は、一部の電気式浴室換気乾燥暖房機において、不適切な電源電線の接続工事によると推定される焼損事故が発生していると報道発表しました。
貴社におかれましては、ユーザー様の安全確保の観点から、下記内容に対するご理解と絶大なるご支援を頂きたく何卒ご高配賜りますようお願い申し上げます。

＜経済産業省の発表概要＞


電気式浴室換気乾燥暖房機のうち、電源電線に「より線形式」を使用した機種で、不適切な工事※1が行われていたと推定される焼損事故が発生していることを公表し※2、施工業者様に対し「電源電線の工事状況の確認」を早急に行うよう要請がありました。

※1 製品の電源電線と屋内配電線の手より接続、電線同士の不十分な圧着処理。

※2 6月30日、7月18日および9月25日に発表

◆詳しくは経済産業省ホームページ(<http://www.meti.go.jp/>)をご確認下さい。

設置場所:浴室の天井裏部分

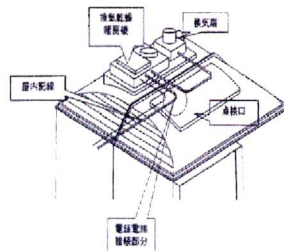

施工業者様にお願いしたい内容

下記の電気式浴室換気乾燥暖房機を施工されている場合

- ①至急点検(必要に応じ改修)の実施をお願いします。
- ②添付の点検シートでのご連絡をお願いします。

※三菱電機製品の点検シート(『点検チェックシート』)は、シート記載の番号にFAX下さい。

※松下電器製品の点検シート(『点検完了連絡書』)は、同封の返信用封筒にて松下エコシステムズ(株)へ返送下さい。

※東芝製品の点検シート(『点検・改修チェックシート』)は、シート記載の番号で東芝キャリア(株)へFAX下さい。

■電気式浴室換気乾燥暖房機外観

■壁掛けタイプ	三菱電機製		天井設置タイプ		三菱電機製	
	V-130BK-RN <銘板位置> グリル左側面	V-130BK2-RN <銘板位置> グリルを外した 本体正面部	V-106BZ2 V-106BZ3 <銘板位置>	WD-100BND <銘板位置>	金属製グリル	金属製グリル
					樹脂製グリル	金属製グリル
■天井設置タイプ	壁掛けタイプ		三菱電機製		東芝製	
	FY-14UW1-W <銘板位置>	FY-14UW2 FY-14UWY2-W FY-14UWM FY-14UWY3-W GK9FY14UWM <銘板位置>	FY-14UWL FY-14UWYL-W FY-14UWLM FY-14UWYL3-W GK9FY14UWLM	VBK-8A <銘板位置> グリル左側面	VBK-8S <銘板位置> グリルを外した 本体正面部	樹脂製グリル
				金属製グリル		

本件に関しご不明の点がございましたら、各メーカー専用フリーダイヤルまたはホームページをご利用ください。

◆専用フリーダイヤル(受付時間:9:00~17:00<土日・祝日は除く>)

三菱電機:0120-201-385 松下エコシステムズ:0120-878-629 東芝キャリア:0120-015-613